



WELDING TECHNOLOGIES

NOTICE D'INSTRUCTIONS



AROMIG I220-1

Poste à souder multi-fonction

FR Traduction du document original

ARO Welding Technologies SAS

1, Avenue de Tours - BP 40161
Château-du-Loir

72500 Montval-sur-Loir, France

T: +33 (0)2 43 44 74 00

F: +33 (0)2 43 44 74 01

www.arotechnologies.com

Quality Without Compromise

T988FR



Sommaire

1	CONSIGNES DE SECURITE	5
1.1	Introduction.....	5
1.2	Sécurité du personnel	5
1.3	Prévention contre l'incendie.....	6
1.4	Électrocution	6
1.5	Bruits.....	6
1.6	Compatibilité électromagnétique.....	7
1.7	Gaz protecteurs	7
2	INSTALLATION.....	8
2.1	Mise en place	8
2.2	Aération.....	8
2.3	Conditions requises pour la tension du réseau.....	8
2.4	Instructions pour la sécurité	9
3	INTRODUCTION.....	10
4	INTERFACE DE CONTROLE.....	11
4.1	Menu de configuration de base	12
5	CONNEXION ET PREPARATION POUR LE SOUDAGE MMA	13
6	CONNEXION ET PREPARATION POUR LE SOUDAGE TIG	14
6.1	Soudage TIG – Mode normal.....	15
6.2	Pulsed.....	16
6.3	Réglages schématiques TIG	17
7	PREPARATION POUR LE SOUDAGE MIG/MAG	18
8	CONNEXION POUR LE SOUDAGE MIG/MAG.....	20
8.1	Raccordement de la torche	20
8.2	Chargement du fil.....	20
8.3	Remplacement de la gaine guide-fil	21
8.4	Choix de la gaine guide-fil	22
8.5	Raccordement de la bouteille du gaz et du réducteur	22
8.6	Soudage de l'aluminium.....	23
9	RÉGLAGES DU SOUDAGE MIG/MAG – SYN OFF	24
10	REGLAGE DU SOUDAGE MAG – SYN ON/PULSED	25
11	PROG – ENREGISTRER ET RAPPELER	26
12	REGLAGES SCHEMATIQUES MAG.....	27
13	LISTE DES PROGRAMMES SYNERGIQUES	28
14	GUIDE POUR LES GAZ PROTECTEURS	29
15	SUGGESTIONS POUR LE SOUDAGE ET L'ENTRETIEN.....	30
16	DETERMINATION ET ELIMINATION DES PANNES ET DES PROBLEMES	31



1 CONSIGNES DE SECURITE

1.1 Introduction

S'assurer que ce manuel a été lu et compris tant par l'opérateur que par le personnel technique préposé à l'entretien.

1.2 Sécurité du personnel

Si les règles de sécurité et d'utilisation ne sont pas attentivement suivies, les opérations de soudage peuvent être dangereuses non seulement pour l'opérateur, mais également pour les personnes qui se trouvent à proximité du lieu de soudage.



Le processus de soudage produit des rayons ultraviolets et infrarouges qui peuvent endommager les yeux et brûler la peau si on ne se protège pas suffisamment.

- Les opérateurs doivent protéger leur corps en portant des combinaisons de protection fermées et ininflammables, sans poches ni revers ainsi que des chaussures ininflammables avec une pointe en acier et des semelles en caoutchouc.
- Les opérateurs doivent utiliser un bonnet en matériau anti-flamme pour la protection de la tête et en outre un masque de soudeur ininflammable qui protège le cou et le visage, également sur les côtés. Toujours veiller à ce que les verres de protection soient propres et les remplacer s'ils sont brisés ou fêlés. C'est une bonne habitude de protéger avec un verre transparent la vitre inactinique contre les éclaboussures de soudage.
- L'opération de soudage doit être effectuée dans un environnement blindé par rapport aux autres zones d'usinage.
- Les opérateurs ne doivent jamais, et pour aucune raison, regarder un arc électrique sans une protection adéquate des yeux. Les personnes opérant à proximité des lieux de soudage doivent faire très attention. Elles doivent toujours porter des lunettes de protection avec des verres adéquats pour éviter que des radiations ultraviolettes, des éclaboussures et d'autres corps étrangers ne puissent leur blesser les yeux.



Les gaz et les fumées produits durant le processus de soudage peuvent être nocifs pour la santé.

- La zone de soudage doit être dotée d'un système d'aspiration local adéquat qui peut dériver de l'utilisation d'une hotte d'aspiration ou d'un banc prédisposé pour l'aspiration latérale, frontale et par le dessous du plan de travail, de manière à éviter la stagnation de poussières et de fumées.
- L'aspiration locale doit être associée à une aération générale adéquate et à une recirculation d'air, surtout quand on travaille dans un espace réduit.
- Le processus de soudage doit être réalisé sur des surfaces métalliques après l'élimination des couches de rouille ou de peinture pour éviter la formation de fumées nocives. Avant de souder, sécher les pièces qu'on a dégraissées avec des solvants.
- Faire très attention en soudant des matériaux pouvant contenir un ou plusieurs de ces composants: Antimoine
Béryllium Cobalt Magnésium Sélénium Arsenic Cadmium
Cuivre Mercure Argent Baryum Chrome Plomb Nickel
Vanadium
- Avant de souder, éloigner du lieu de soudage tous les solvants contenant du chlore. Certains solvants à base de chlore se décomposent s'ils sont exposés à des radiations ultraviolettes, formant ainsi des gaz phosgènes.



1.3 Prévention contre l'incendie



Des déchets incandescents, des étincelles et l'arc électrique peuvent provoquer des incendies et des explosions.

- Garder à portée de la main un extincteur aux dimensions et aux caractéristiques adéquates en s'assurant périodiquement de son efficacité.
- Éliminer de la zone de soudage et des environs tout type de matériau inflammable. Si le déplacement est impossible, le couvrir avec des protections ignifugées.
- Aérer les locaux de façon adéquate. Maintenir une recirculation d'air suffisante pour prévenir l'accumulation de gaz toxiques ou explosifs.
- Ne pas souder des récipients contenant un produit combustible (même vides) ou sous pression.
- A la fin du soudage, vérifier qu'il ne reste pas de matériau incandescent ni de flammes.
- Le plafond, le sol et les murs de la zone de soudage doivent être anti-incendie.

1.4 Électrocution



ATTENTION : LES CHOCS ÉLECTRIQUES PEUVENT ÊTRE MORTELS !

- Sur tout lieu de travail doit se trouver une personne qualifiée en Secourisme. Si on suspecte une électrocution et si la personne accidentée est inconsciente, ne jamais la toucher si elle est encore en contact avec les commandes. Couper le courant de la machine et pratiquer les gestes de Premier Secours. Pour éloigner les câbles de la personne accidentée, on peut utiliser, si nécessaire, du bois sec ou un autre matériau isolant.
- Porter des gants et des vêtements de protection secs; isoler le corps de la pièce usinée et des autres pièces du circuit de soudage.
- Contrôler que la ligne d'alimentation est dotée de la phase de terre.
- Ne pas toucher les pièces sous tension.

Précautions électriques :

- Réparer ou remplacer les composants usés ou endommagés.
- Faire particulièrement attention si on travaille dans un endroit humide.
- Installer et exécuter l'entretien de la machine conformément aux directives locales en vigueur.
- Débrancher la machine avant de procéder à tout contrôle ou réparation.
- Si on sent une décharge électrique même légère, interrompre tout de suite les opérations de soudage. Avertir immédiatement le responsable de l'entretien. Ne pas reprendre les opérations tant que la panne n'a pas été résolue.

1.5 Bruits



Le bruit peut provoquer une perte permanente de l'ouïe. Le processus de soudage peut donner lieu à des bruits qui excèdent les limites admises. Se protéger les oreilles contre les bruits trop importants afin de prévenir les dégâts de l'ouïe.

- Pour protéger l'ouïe contre les bruits importants, utiliser des bouchons de protection ou des pare-oreilles.
- Mesurer le niveau de bruit en s'assurant que l'intensité n'excède pas les limites admises.



1.6 Compatibilité électromagnétique

Avant d'installer la soudeuse, inspecter la zone environnante, en observant les règles suivantes:

- S'assurer qu'à proximité de l'unité ne se trouvent pas d'autres câbles appartenant à des générateurs, des lignes de contrôle, des câbles téléphoniques ni d'autres appareillages électroniques.
- Contrôler qu'il n'y a pas d'appareillages de télévision, d'ordinateurs ni d'autres systèmes de contrôle.
- Les personnes portant des stimulateurs cardiaques (pace-maker) ou des prothèses auditives ne doivent pas stationner autour de la machine

Dans certains cas particuliers, on peut demander des mesures de protection supplémentaires.

Les interférences peuvent être réduites en prenant les précautions suivantes:

- En cas d'interférence sur la ligne du générateur, on peut placer un filtre E.M.C. entre le réseau et l'unité.
- Les câbles en sortie de la machine devraient être le plus court possible, liés et connectés à la terre si nécessaire.
- Au terme de l'entretien, fermer correctement tous les panneaux du générateur.

1.7 Gaz protecteurs



Les bouteilles de gaz protecteur contiennent du gaz sous haute pression ; si elles sont endommagées, elles risquent d'exploser. Il faut donc les manipuler avec soin.

- Ces soudeuses utilisent uniquement du gaz inerte ou ininflammable pour la protection de l'arc de soudage. Il est important de choisir le gaz approprié pour le type de soudage qu'on réalisera.
- Ne pas utiliser des bouteilles endommagées ou dont le contenu est inconnu.
- Ne pas raccorder les bouteilles directement au tuyau du gaz de la machine. Interposer toujours un réducteur de pression adéquat.
- Contrôler que le réducteur de pression et les manomètres fonctionnent correctement; ne pas lubrifier le réducteur avec du gaz ou de l'huile.
- Chaque réducteur est conçu pour un type de gaz spécifique, s'assurer qu'on utilise bien le réducteur correct.
- Vérifier que la bouteille est toujours bien fixée à la machine au moyen de la chaîne.
- Eviter de produire des étincelles à proximité de la bouteille de gaz ou de l'exposer à des sources de chaleur excessive.
- Vérifier que le tuyau du gaz est toujours en bon état.
- Maintenir le tuyau du gaz à l'extérieur de la zone d'usinage.



2 INSTALLATION

2.1 Mise en place

Suivre les lignes de conduite exposées ci-après pour la mise en place correcte de la soudeuse :

- à l'abri de la poussière et de l'humidité ;
- à des températures comprises entre 0° et 40°C ;
- à l'abri de l'huile, de la vapeur et des gaz corrosifs ;
- à l'écart des vibrations et des secousses particulières ;
- à l'abri des rayons du soleil et de la pluie ;
- à une distance d'au moins 300 mm ou plus de murs ou autres risquant de gêner la circulation normale de l'air.

2.2 Aération

S'assurer que la zone de soudage est correctement aérée. L'inhalation de fumées de soudage peut être dangereuse.

2.3 Conditions requises pour la tension du réseau

Après avoir effectué les connections électriques, vérifier que la tension réseau et la fréquence disponible correspondent aux valeurs dans le tableau technique de votre générateur.

La tension du réseau devrait se situer autour de $\pm 10\%$ de la tension de réseau nominale. Une tension trop basse pourrait être la cause d'un faible rendement; une tension trop élevée pourrait en revanche provoquer une surchauffe puis la panne de certains composants.

La soudeuse doit être :

- correctement installée, si possible par un personnel qualifié ;
- correctement connectée conformément à la réglementation locale en vigueur ;
- branchée sur une prise électrique d'une puissance adéquate.



S'il n'est pas équipé d'une prise, connecter le câble d'alimentation à une fiche normalisée (2P + T) de taille adéquate. Suivre les instructions suivantes pour connecter le câble d'alimentation à la fiche :

- le fil marron doit être connecté à la borne marquée avec la lettre L
- le fil bleu (neutre) doit être connecté à la borne marquée avec la lettre N
- le fil jaune/vert (terre) doit être connecté à la borne marquée avec les lettres PE ou avec le symbole (⚡) de la fiche

Dans tous les cas la connexion du fil de terre jaune/vert à la borne PE (⚡) doit être effectuée de façon que ce fil soit le dernier à se déconnecter en cas de tension sur le câble de alimentation.

L'installation doit être dotée de fusibles de protection ou d'un interrupteur automatique adéquats.

Notes :

- Le câble d'alimentation doit être contrôlé périodiquement pour s'assurer qu'il n'y a pas de marques d'usure ou de coupure. Si le câble n'est pas en bonne condition, ne pas utiliser la machine et la faire contrôler par un spécialiste.
- Ne pas tirer sur le câble d'alimentation pour le déconnecter du réseau.
- Ne pas marcher ou rouler sur le câble d'alimentation, il pourrait être endommagé et devenir dangereux.
- Tenir le câble d'alimentation loin de toute source de chaleur, huiles, dissolvants et arêtes vives.
- Si on utilise un enrouleur, dérouler complètement le câble pour éviter qu'il chauffe.

2.4 Instructions pour la sécurité

Pour votre sécurité, suivre attentivement ces instructions avant de brancher le générateur à la ligne :

- Un interrupteur adéquat à deux pôles doit être inséré avant la prise principale de courant, qui doit être dotée de fusibles retardés.
- La connexion monophasée de terre doit être effectuée avec une fiche à deux pôles compatibles avec la prise mentionnée ci-dessus.
- Si le lieu de travail est exigü, l'appareil doit être placé en dehors de la zone de soudage et le câble de masse doit être fixé à la pièce en travail. Dans ces conditions, il ne faut pas travailler dans des zones humides ou mouillées.
- Ne jamais utiliser des câbles d'alimentation ou de soudage endommagés.
- La torche de soudage ne doit jamais être dirigée contre l'opérateur ou une autre personne.
- Le générateur ne doit jamais être utilisé sans ses panneaux, ceci pourrait provoquer de graves blessures à l'opérateur et des dommages à l'appareil.



3 INTRODUCTION

Ce manuel a été édité pour aider l'opérateur à utiliser au mieux la soudeuse et garantir sa sécurité. Son but n'est pas d'enseigner les techniques de soudage. Toutes les suggestions données sont indicatives et n'ont que valeur de guide.

Pour garantir que votre soudeuse est conforme aux conditions d'utilisation, l'inspecter soigneusement quand vous la sortez de son emballage pour vérifier que le poste ou les accessoires ne sont pas endommagés.

Votre soudeuse est destinée à un usage quotidien. Sa simplicité et ses excellentes caractéristiques de soudage sont garanties par la technologie onduleur. Cet onduleur de soudage apporte une grande finesse de réglage pour obtenir les caractéristiques d'arc optimales avec une consommation réduite d'énergie par rapport aux postes construits avec un transformateur traditionnel.

Respecter le cycle de travail de la soudeuse en suivant les données techniques de l'étiquette à l'arrière de l'appareil. Le cycle de travail correspond au nombre de minutes, sur une période de 10 minutes, durant lesquelles un poste de soudage peut fonctionner avec un courant donné sans déclencher la protection thermique. Dépasser le cycle de travail peut causer une surchauffe ou endommager votre poste à souder.

Caractéristiques techniques du poste:

Tension d'alimentation :
220/240V, 50/60Hz

U₀:
10÷35V MIG/MAG - 65V MMA/TIG

Plage de réglage:
20÷200 MIG/MAG - 5÷200 MMA/TIG

Cycle de travail:
35% 200A MIG/MAG - MMA/TIG
100% 140A MIG/MAG - 100% 120A MMA/TIG

Sélection du fil de soudage :

Ce poste à souder peut travailler avec le fil d'aluminium 0,8÷1,2, le fil d'acier solide 0,6÷1,0 et d'acier inoxydable 0,8÷1,0 (Soudage avec Gaz) et avec fil fourré 0,8÷1,0 (Soudage sans Gaz).

Galets d'entraînement :

Gorge 0,6-0,8 mm pour fils 0,6÷0,8 mm
Gorge 1,0-1,2 mm pour fils 1,0 mm
En téflon pour aluminium, gorge 0,8-1,0 mm

Sélection du Gaz

Sélectionner le gaz de protection selon le matériel à souder et au fil vous utiliserez privilégié le gaz de protection. La table suivante peut vous donner quelques indications utiles :

MÉTAL À SOUDER	GAZ	FIL
Acier doux	Bouteille d'Argon+CO ₂ ou CO ₂	Bobine de fil acier cuivré, bobine de fil fourré pour soudage sans gaz
Acier inoxydable	Bouteille d'Argon	Bobine de fil en acier inoxydable
Aluminium	Bouteille d'Argon	Bobine de fil aluminium



4 INTERFACE DE CONTROLE



Figure 1

1 Touche Mode

- Sélection du procédé de soudage
- Retour à la page écran principale après avoir modifié les paramètres

2 Afficheur graphique

3 Touche Setup

Configuration des paramètres secondaires dans les différents procédés de soudage

3.1 Fonction TIG

2T/4T, durée de la rampe de montée (0-10 sec), durée de la rampe de descente (0-20 sec), valeur courante de fermeture (Crater Filler) uniquement dans la fonction 4T, durée Post Gaz 0-5 sec.

3.2 Fonction MIG/MAG

Synergie OFF/ON/PULSE, 2T/4T/ Soudage Point par Point, SPOT TIME, durée de soudage point par point, moteur.

Slope, BBT (temps de Burn Back), inductance électronique, Post Gaz, Crater Filler.

4 Touche Prog save & recall

Enregistrement et rappel des points de fonctionnement que l'opérateur peut personnaliser

5 Bouton de réglage Droit (Volt/Amp)

Bouton de réglage principal

6 Matériel

Bouton de sélection des sous-menus

6.1 TIG

- NORMAL-PULSED
- Fréquence de pulsation
- δ (Ton)
- I Max (courant de crête)
- I Min (courant de base)

6.2 MIG/MAG

6.2.1 Mig/Mag Manuel (synergie OFF)

Réglage de la valeur de l'inductance électronique

6.2.2 Mig/Mag Synergie/Synergie pulsée

Accès à la page écran pour choisir le programme synergique

7 Bouton de réglage Gauche

7.1 STICK

- HOT START

7.2 TIG

- Slope Down (TIG)
- Fréquence de pulsation (TIG pulsé)

7.3 MIG/MAG

- Vitesse du fil (MIG)
- Équilibrage (MIG synergique et pulsé)



Dans chaque menu ou fonction la touche MODE sert de touche BACK (retour). La touche SETUP fait défiler dans les menus en sélectionnant un après l'autre les paramètres qui peuvent être modifiés. Le bouton de DROITE change la valeur sélectionnée préalablement à l'aide de la touche SETUP.



4.1 Menu de configuration de base

Pour avoir accès au menu de configuration de base, allumer le générateur; pendant que le logo du générateur s'affiche, presser la touche Setup [3]. Utiliser le bouton de réglage Droit [5] pour configurer les paramètres pouvant être modifiés.

MAX LINE CURRENT – L/H

Cette opération sert à régler la limite d'absorption maximale de la machine selon le courant max. qui peut être distribué par la ligne d'alimentation à laquelle le générateur est raccordé. Pour utiliser le générateur au maximum du courant sortant, il faut au moins une ligne d'alimentation de 32 A. N.B. : si le générateur est réglé au minimum (L), le courant max. fourni sera automatiquement réduit.

Si on a sélectionné la limite min., la lettre **L** s'affichera sur la page écran principale.

INITIAL SPEED

Si réglé sur REDUCED (réduit), le fil s'approche lentement de la pièce et optimise le départ.

VRD – ON/OFF

Si cette fonction est sur ON, la fonction de réduction de la tension à vide s'active. A la fin du soudage, le générateur s'éteint et repart automatiquement dès que l'électrode entre de nouveau en contact avec la pièce. Par défaut, la fonction est éteinte.

DIGITAL METER (D.M.) - ON/OFF

Si réglé sur ON durant le soudage, l'afficheur affichera en grand les valeurs de tension et de courant. Il est réglé sur ON par défaut.

LCD CONTRAST - 30/63

Réglage du contraste de l'afficheur à cristaux liquides selon la luminosité et la température ambiante.

UNITS

Sélectionner l'unité de mesure désirée entre mètres (meters) et pouces (inches).

Presser la touche Mode [1] pour retourner à la page écran des procédés de soudage et enregistrer les paramètres qui ont été configurés. L'afficheur affiche la page écran du dernier procédé de soudage utilisé par le générateur.

RESET

Presser la touche Prog [4] pour annuler tous les paramètres et revenir aux paramètres par défaut.

BASIC SETUP MENU	
MAX LINE CURRENT	H
INITIAL SPEED	REDUCED
VRD VOLTAGE REDUCE	ON
D.M. DIGITAL METER	ON
LCD CONTRAST	54
UNITS	METERS



5 CONNEXION ET PREPARATION POUR LE SOUDAGE MMA

- Connecter le câble de terre au pôle négatif de l'unité.
- Connecter le câble de travail au pôle positif de l'unité.
- Allumer la soudeuse. L'afficheur affiche la page écran du dernier procédé de soudage utilisé par le générateur.

Clé de sélection Mode [1]

Choisir la fonction MMA à l'aide de la clé de sélection MODE sur la face avant.

Afficheur graphique [2]

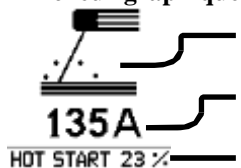
- 
- Symbole du soudage électrode MMA
 - Ampère de soudage
 - Pourcentage Hot Start



Figure 3

Bouton de réglage Droit [5]

Ce bouton règle le courant de soudage en Ampère (A) dans une plage comprise entre 5 et 200. Il est conseillé de régler le courant en fonction du diamètre de l'électrode à souder.

PLAGE	Ø MM
JUSQU'A 40 A	1.6mm
40-70 A	2.0mm
55-90 A	2.5mm
90-135 A	3.2mm
135-160 A	4.0mm

Bouton Gauche [7.1]

Lors de la phase de départ, ce bouton règle l'incrément du courant de soudage dans les limites d'un pourcentage compris entre 0 et 50% de la valeur du courant qui a été paramétré. Grâce à une valeur de crête du courant initial, cette fonction facilite l'amorçage de l'arc de soudage par rapport des systèmes traditionnels.

6 CONNEXION ET PREPARATION POUR LE SOUDAGE TIG

- Connecter le câble de la pince de masse à la prise POSITIVE du générateur.
- Connecter la Torche TIG à la prise NEGATIVE du générateur.
- Connecter le connecteur du bouton de la torche et le tuyau du gaz à leurs prises respectives (utiliser uniquement Argon).
- Allumer la soudeuse. L'afficheur affiche la page écran du dernier procédé de soudage utilisé par le générateur.

Touche Mode [1]

Sélectionner le procédé de soudage TIG à l'aide la touche MODE.

Les procédés de soudage TIG qui peuvent être sélectionnés sont les suivants :

NORMAL

Soudage TIG en courant continu :

2 temps

4 temps avec les réglages de la rampe de montée, rampe de descente, courant final et post gaz. Ce type de soudage est conseillé pour le soudage d'une forte épaisseur.

PULSED

Soudage TIG pulsé :

2 temps

4 temps avec les réglages de la fréquence de pulsation, delta, I max, I min, rampe de montée, rampe de descente, courant final et post gaz. Ce type de soudage est particulièrement indiqué pour les épaisseurs fines et les travaux de précision car, grâce à un apport thermique inférieur, il réduit la déformation de la pièce et permet des soudures d'excellente qualité.

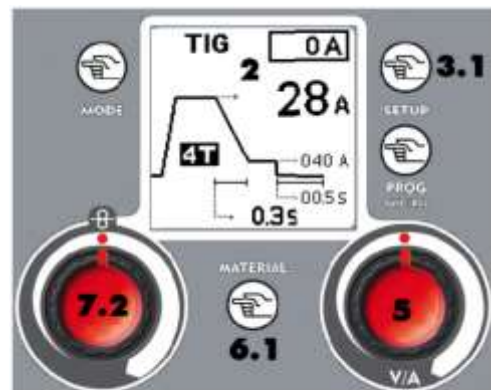


Figure 4

Touche TIG Setup [3.1]

La pression de la touche setup [3] en mode TIG permet d'accéder à la page écran de configuration des paramètres. Sélectionner le soudage en 2 ou 4 temps à l'aide du bouton de réglage [5].

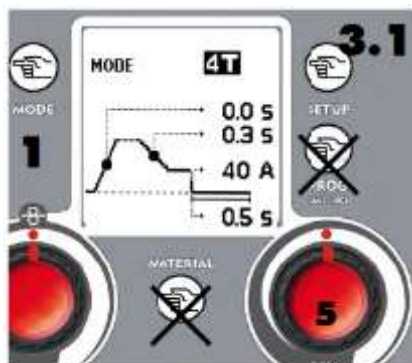


Figure 5

2 Temps Mode de fonctionnement manuel en pressant (soudage ON) et en relâchant (soudage OFF) le bouton torche.

4 Temps Mode de fonctionnement automatique en pressant/relâchant le bouton torche.

Le cycle :

- pression 1 (soudage ON au moment du passage du courant, Slope Up, valeur courante réglée)
- relâchement 1 (aucune fonction)
- pression 2 (Slope Down et courant final)
- relâchement 2 (OFF ARCO et Post Gaz)



La touche **SETUP** [3] fait défiler les paramètres, à l'aide du bouton **DX** [5] les valeurs peuvent être modifiées.

Slope Up (rampe de montée) : règle le temps utilisé par le courant de soudage pour obtenir la valeur réglée (0 – 10 sec).

Slope Down (rampe de descente) : règle le temps utilisé par le courant de soudage pour obtenir la valeur du courant final réglée (Crater Filler 0 – 20 sec).

Courant Final ou **Crater Filler** (active uniquement dans la fonction 4 Temps) : règle la valeur du courant final ou Crater Filler.

Post Gaz : règle le temps de sortie de gaz à la fin du soudage (0 – 5 sec).

Une fois les paramètres désirés configurés, revenir à la page écran TIG avec la touche **MODE** [1]. Pour enregistrer et rappeler ensuite ces paramètres, utiliser la touche **Prog Save & Recall** [4] (voir *PROG – Enregistrer et rappeler*, page 26).

La fréquence de pulsation, delta, I max et I min peuvent être réglés depuis le menu Soudage TIG pulsé.

6.1 Soudage TIG – Mode normal

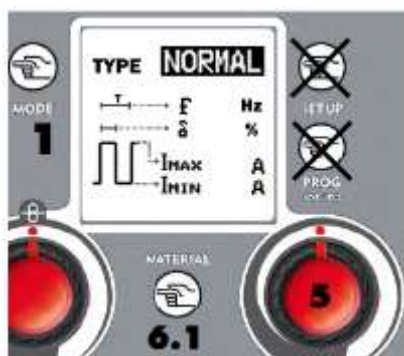


Figure 6

TOUCHE MATERIAL [6.1]

Presser la touche Matériel, tourner le bouton Droit [5] en sélectionnant **NORMAL**.

Revenir à la page écran TIG en pressant la touche Mode [1].

Afficheur graphique [2]

- Mode TIG
 - Mode 2T ou 4T
 - Rampe de descente visualisée en secondes
-
- Courant réel
 - Courant configuré
 - Courant final (uniquement mode 4T)
 - Post gas visualisé en secondes

Figure 7



Figure 8

Dans le mode **TIG NORMAL** en partant de la page écran principale, il est possible de configurer les paramètres suivants en agissant sur les boutons :

Bouton Gauche [7.2] : règle la durée de la rampe de descente (slope down).

Bouton Droit [5] : règle le courant de soudage.

6.2 Pulsed


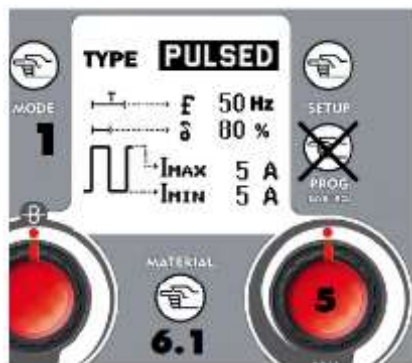



Figure 9

 

δ 80 % δ indique le pourcentage de Ton/Toff (20% - 80%), il règle le facteur de marche (duty cycle) en pulsé, ce qui permet de maintenir le courant de crête pendant une durée plus ou moins longue.



 I Max (courant de crête): permet de régler la valeur du courant de crête de 5 A à 200 A.



I Min (courant de base): permet de régler la valeur du courant de base de 5 A jusqu'à la valeur de I Max.

Pour enregistrer et rappeler ces paramètres par la suite, utiliser la Touche Prog Save & Recall [4] (voir *PROG – Enregistrer et rappeler*, page 26).

Afficheur graphique [2]

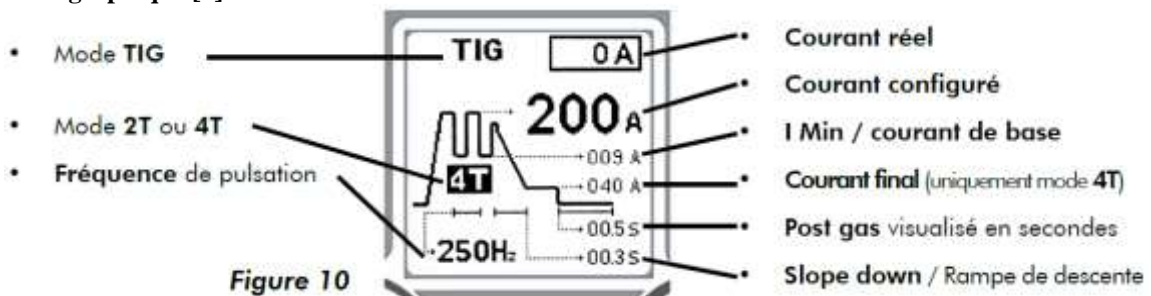


Figure 10

Pour revenir à la page écran TIG, presser la touche Mode [1].

Setup TIG [3.1]

Suivre les instructions de la section 6 - Connexion et préparation pour le soudage TIG.

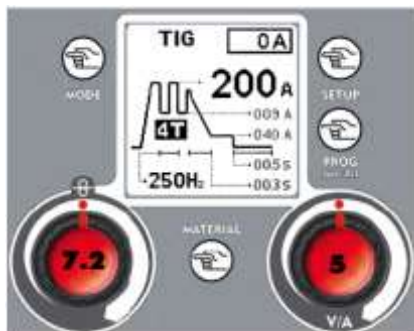



Figure 11

MATERIAL [6.1]

Presser la touche Matériel [6.1], tourner le bouton DROIT [5], régler sur PULSED.

Presser la touche SETUP [3] plusieurs fois pour faire défiler les paramètres, modifier les valeurs en tournant le bouton DROIT [5].

 
Les paramètres configurables dans le mode Pulsed sont :



Fréquence de Pulsation (f): permet de régler la fréquence de pulsation, et ceci garantit des meilleurs résultats de soudage d'un point de vue qualitatif et esthétique, la plage de réglage est de 1-250 Hz



6.3 Réglages schématiques TIG

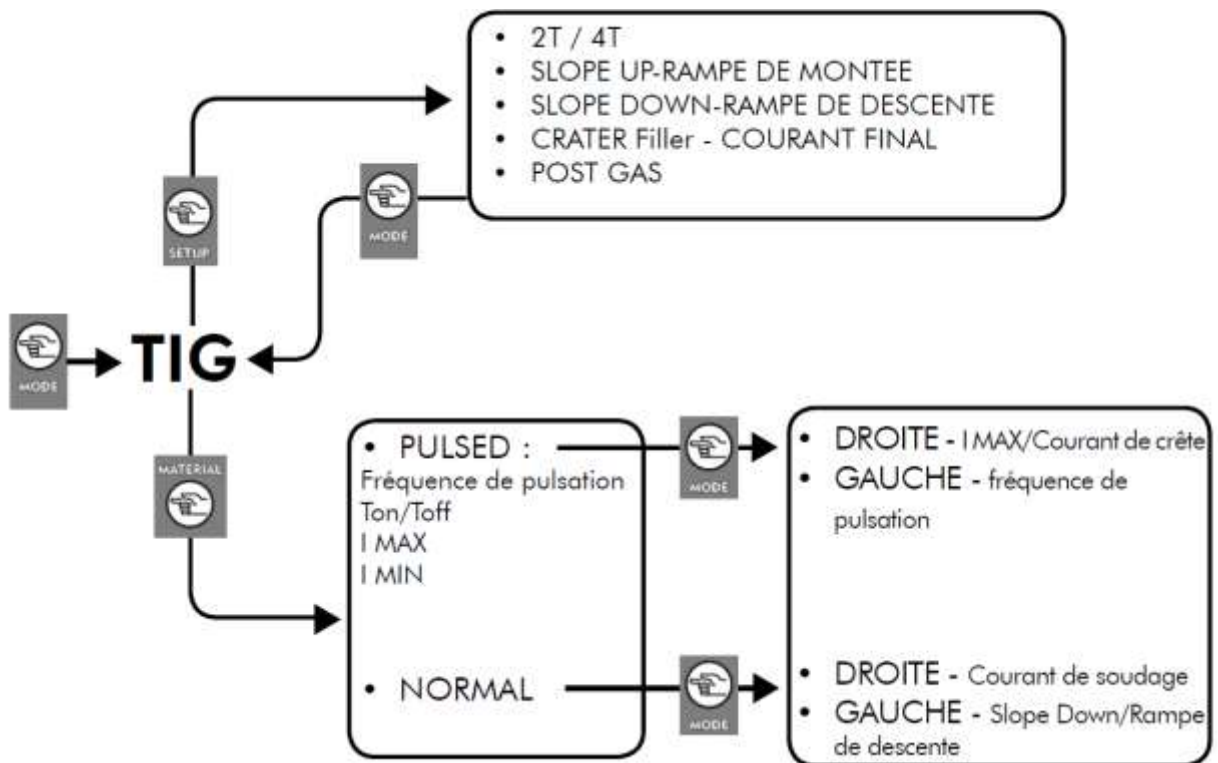

7 PREPARATION POUR LE SOUDAGE MIG/MAG

Touche Mode [1]

Sélectionner le procédé de soudage MIG/MAG à l'aide de la touche MODE.

Le générateur peut être utilisé en 3 modes de soudage MIG :

- MIG normal
- MIG synergique
- MIG pulsé

Pour mieux comprendre les passages successifs, il est conseillé de faire particulièrement attention aux affichages et aux explications des figures suivantes.

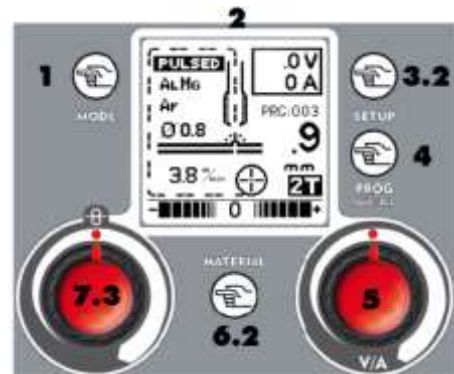


Figure 12

Touche MIG/MAG Setup

En pressant la touche Setup [3] dans le mode MAG, on accède à l'écran de modification des paramètres.

La touche Setup [3] permet de faire défiler les paramètres et avec le bouton DROIT [5] on modifie leurs valeurs.

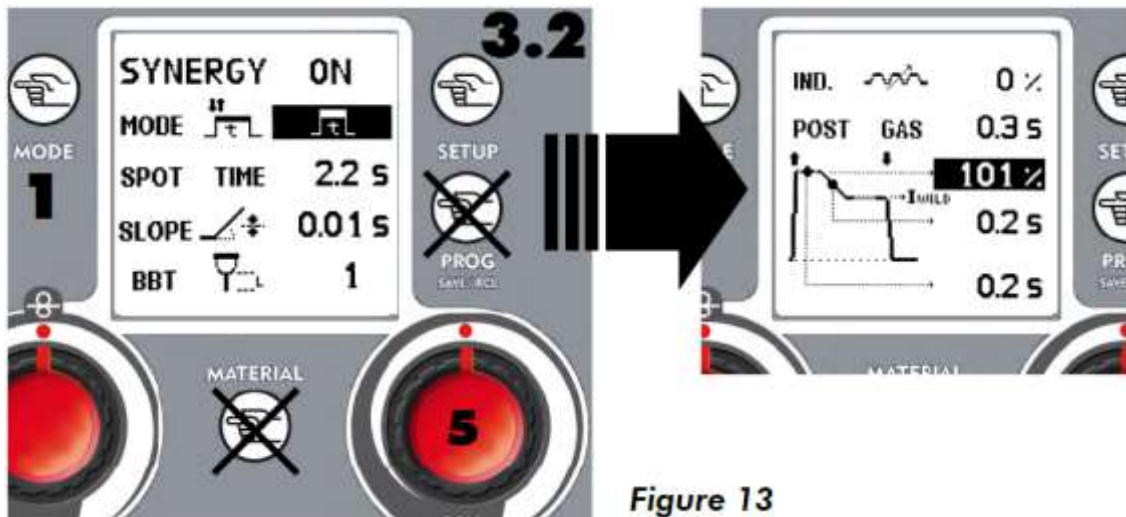


Figure 13

SYNERGY OFF

SYNERGY OFF : MIG/MAG NORMAL, tension et vitesse du fil réglable.

SYNERGY ON : sélectionne le fonctionnement SYNERGIQUE de la soudeuse.

PULSED : sélectionne le fonctionnement SYNERGIQUE PULSE de la soudeuse.

MODE

MODE : indique le mode sélectionné 2T/4T/Soudage point par point.

SPOT TIME 2.2 s

Spot Time : accessible uniquement dans le mode Soudage point par point, il règle la durée maximale du temps de soudage (0-10 sec).

SLOPE 0.01 s

Slope (rampe moteur) : règle le temps utilisé par le fil pour passer de la vitesse d'amorçage à la vitesse de soudage (0-1.50 sec).

BBT 1

BBT : permet de régler la longueur du fil qui reste à l'extérieur de la torche à la fin du soudage (1-10).

IND.

 
IND. : règle la valeur de l'inductance électronique (0-11).

Valeur Faible : plus de projections


Valeur Elevée : moins projections

POST GAS 0.0 s

POST GAS : règle le temps de sortie du gaz à la fin du soudage (0 – 5 sec).



 HOT START : pourcentage d'augmentation du courant de soudage pour faciliter le départ (100-140%).
Durée de la rampe de descente du courant de soudage (0,2 – 2 sec)
Temps de Hot Start



HOT START : pourcentage d'augmentation du courant de soudage pour faciliter le départ (100-140%).
Pourcentage de réduction du paramètre de soudage dans la phase de Crater (30 - 100%)
Durée de la rampe de descente du courant de soudage (0,2 – 2 sec)

Une fois une courbe synergique sélectionnée, les configurations de rampe, BBT et inductance reviennent à leurs valeurs par défaut.

Touche PROG save & recall [4]

Enregistre et rappelle les points que l'opérateur peut sélectionner (voir *PROG – Enregistrer et rappeler*, page 26).

Touche MATERIAL [6.2]

6.2.1 Mig/Mag Manuel (synergie OFF)

Règle la valeur de l'inducteur électronique.

6.2.2 Mig/-----Mag Synergique / Synergie Pulsée

Permet d'accéder à l'écran pour choisir le programme synergique.

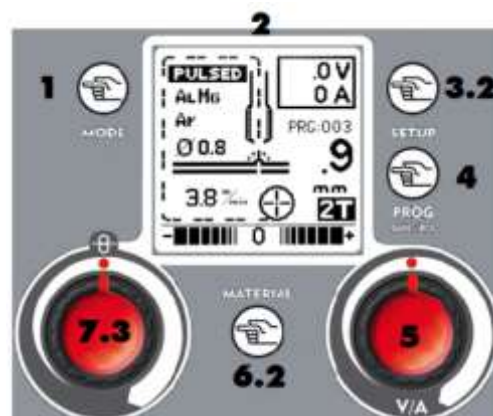


Figure 14

Afficheur graphique

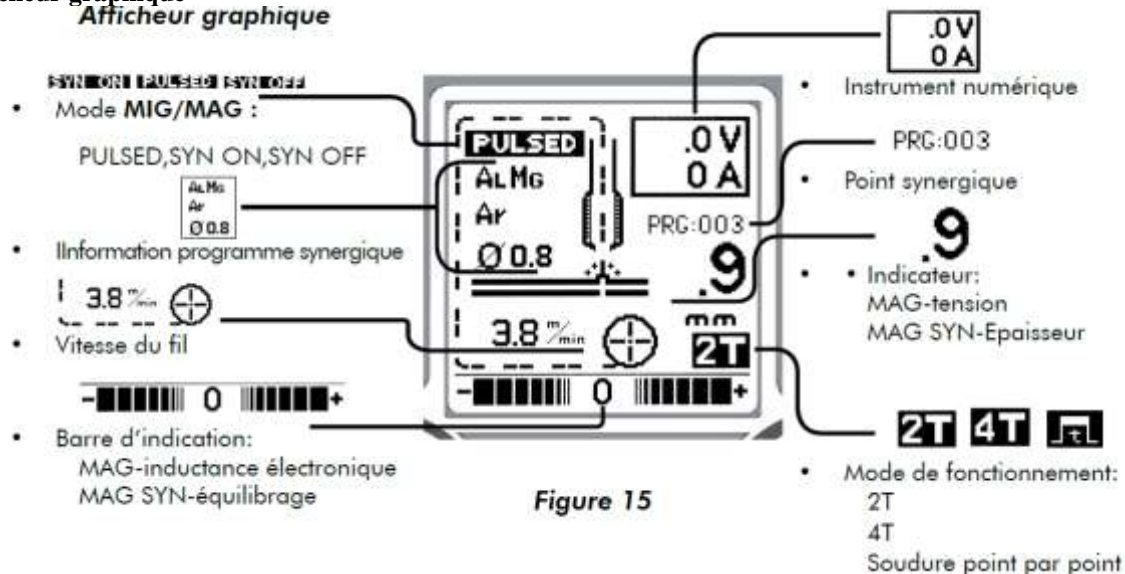


Figure 15



Nota : selon le type de fonctionnement, certaines fonctions de l'écran MIG ne peuvent pas être visualisées.

PRG:003 POINT SYNERGIQUE

Le Point Synergique indique le point de travail effectif dans la courbe synergique (gaz, diamètre, matériau) qui a été sélectionnée.

8 CONNEXION POUR LE SOUDAGE MIG/MAG

8.1 Raccordement de la torche

- Brancher le bloc en laiton de la cosse de la torche sur la prise Euro du le panneau avant de la machine en veillant à ne pas endommager les contacts, ensuite visser la bague de blocage de la torche.

8.2 Chargement du fil



S'assurer que la machine est débranchée. Retirer la buse et la pointe guide-fil avant de commencer les opérations suivantes.

- Ouvrir le panneau latéral du logement de la bobine. Dévisser l'écrou (A) de l'arbre en le tournant jusqu'à la position 1 (tambour du frein). En cas de changement de bobine, extraire la bobine vide en appuyant sur la goupille à déclipser (D) (Fig.16).
- Enlever la protection de la bobine et la placer sur l'arbre et revisser l'écrou (A) en le tournant de 180° (position 2).

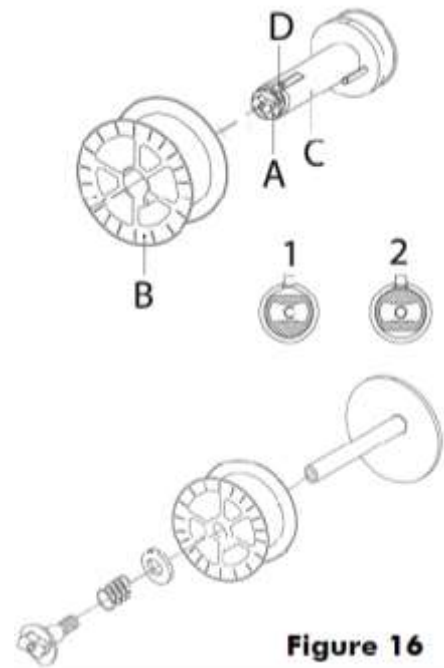


Figure 16

La soudeuse peut également accepter des bobines de 100 mm de diamètre. Pour le montage, suivre les instructions ci-dessous :

- Dévisser le volant (A).
- Enlever de l'arbre (C) la bobine montée (B).
- Extraire le ressort et la rondelle interne ; enlever l'arbre (C) de l'axe.
- Glisser sur l'axe la bobine de Ø 100 mm ; introduire la rondelle et le ressort.
- Revisser le volant (A).

Le volant (A) constitue le système de freinage de la bobine. Une pression excessive soumet le moteur d'alimentation à des contraintes. Une pression insuffisante ne bloque pas immédiatement la bobine quand on cesse de souder.

- Desserrer et abaisser le bouton en plastique (A) et relâcher le levier presse-fil (B) (Fig.17). Extraire les résidus éventuels de fil de la gaine guide-fil.
- Relâcher le fil de la bobine et le tenir serré avec une paire de pinces de façon à ce qu'il ne puisse pas se dérouler. Si nécessaire, le redresser avant de l'introduire dans le guide d'entrée (C) du fil y introduire le fil en le faisant passer au-dessus du galet inférieur (D) et dans la gaine guide-fil.

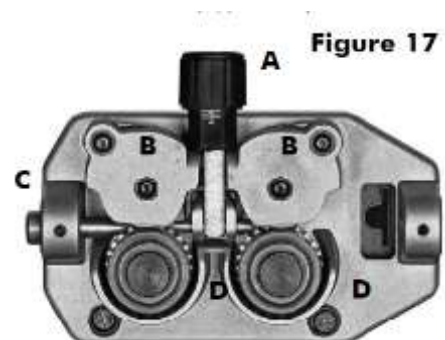


Figure 17



ATTENTION : tenir la torche droite. Quand on introduit un fil neuf dans la gaine, s'assurer que la coupure est nette (sans bavures) et qu'au moins 2 cm à l'extrémité sont droits (sans courbures) dans le cas contraire la gaine pourrait être endommagée.

- Abaisser le levier presse-fil (B) et soulever le bouton en plastique (A). Serrer légèrement. Un serrage excessif bloque le fil et pourrait endommager le moteur. Un serrage insuffisant ne permettrait pas aux galets d'entraîner le fil.



ATTENTION : quand on remplace le fil ou le galet d'entraînement du fil, s'assurer que la gorge correspondant au diamètre du fil se trouve à l'intérieur vu que le fil est entraîné par la gorge interne. Sur les côtés des galets sont reportés les diamètres correspondants.

- Fermer le panneau latéral de la machine. La brancher et la mettre en marche. Appuyer sur le bouton de la torche : le fil alimenté par le moteur d'entraînement du fil doit coulisser à travers la gaine. Quand il sort de la lance, relâcher le bouton de la torche.



En appuyant et maintenant le bouton torche pendant plus de 3 secondes, le fil commence à défiler rapidement pour accélérer son chargement jusqu'à la lance.

- Arrêter la machine. Remonter la pointe et la buse.



Quand on vérifie la sortie correcte du fil "ne jamais approcher la torche du visage", on court le risque d'être blessé par le fil en sortie. Ne pas approcher les doigts du mécanisme d'alimentation du fil en marche! Les galets peuvent écraser les doigts. Contrôler périodiquement les galets et les remplacer quand ils sont usés et quand ils compromettent l'alimentation du fil.

8.3 Remplacement de la gaine guide-fil



S'assurer que la machine est débranchée avant d'effectuer ces opérations.

- Désassembler la torche de la machine.
- La positionner sur une surface plane et enlever doucement l'écrou en laiton (1).
- Extraire la gaine (2).
- Introduire la nouvelle gaine et remonter l'écrou en laiton (1).

Pour le montage d'une gaine en téflon ou en graphite, suivre les instructions suivantes :

- Insérer la gaine, enfiler la tête ferme-gaine (3) et le joint torique (4) et remonter l'écrou en laiton (1).
- La gaine en téflon devra sortir au moins de 8 cm de l'écrou en laiton (1).
- Enlever le pointeau en laiton de la prise euro (à conserver pour l'utilisation des torches avec une gaine en fer).
- Faire attention à ne pas endommager la gaine, monter la torche dans la prise euro et la fixer solidement à cette dernière.
- Couper la gaine en téflon de façon à ce qu'elle reste à environ 1 mm du rouleau.

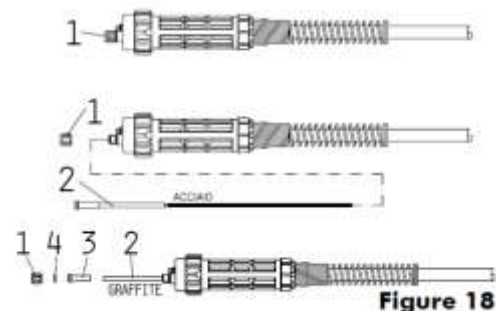


Figure 18



Attention : la nouvelle gaine doit avoir la même longueur que celle qu'on vient de retirer.

- Raccorder la torche à la machine et remettre le fil en place.



8.4 Choix de la gaine guide-fil

Principalement nous pouvons avoir 2 types de gaine guide-fil : les gaines guide-fil en acier et les gaines en Téflon.

Les gaines guide-fil en acier peuvent être revêtues ou pas :

- Les gaines guide-fil revêtues sont utilisées pour les torches refroidies par air.
- Les gaines guide-fil non-revêtues sont utilisées pour les torches refroidies par eau.
- Les gaines guide-fil en Téflon sont conseillées pour le soudage d'aluminium, comme elles permettent une alimentation lisse du fil.
- Pour le soudage en mode pulsé de l'aluminium, utiliser la gaine en Téflon/Graphite avec une extrémité en cuivre ou en laiton, de manière à garantir toujours un excellent contact électrique du fil.

Couleur	Bleu	Rouge	Jaune
Diamètre	Ø 0,6 - 0,9	Ø 1,0 - 1,2	Ø 1,2 - 1,6

8.5 Raccordement de la bouteille du gaz et du réducteur



ATTENTION : les bouteilles sont sous pression. Les manipuler avec prudence. Une manipulation ou un usage inapproprié des bouteilles contenant du gaz comprimé peut provoquer des accidents graves. Ne pas les laisser tomber, les renverser ni les exposer à une chaleur excessive, à des flammes ou à des étincelles. Éviter les chocs contre d'autres bouteilles.

La bouteille de gaz (non fournie) doit être placée à l'arrière de la machine et fixée au moyen de la chaîne fournie. Pour des raisons de sécurité et d'économie, s'assurer que le réducteur de pression est bien fermé quand on ne soude pas ainsi que durant les opérations de raccordement et de déconnexion de la bouteille.

- Monter la gaine en Téflon ou en Graphite avec l'extrémité en cuivre ou en laiton spécifique pour l'aluminium.
- Faire tourner le bouton de réglage du réducteur dans le sens antihoraire pour s'assurer que la vanne est fermée.
- Visser le réducteur sur la vanne de la bouteille et serrer à fond.
- Connecter le tuyau de gaz au réducteur de pression en le fixant avec la bague fournie et au raccord à l'arrière de l'unité.
- Ouvrir la vanne de la bouteille et régler le débit du gaz approximativement de 5 à 15 l/min., pour utiliser la machine en mode pulsé, il est conseillé de régler à 13/14 l/min.
- Presser le bouton de la torche pour s'assurer que le gaz sorte effectivement de la torche.



8.6 Soudage de l'aluminium

Pour le soudage de l'aluminium, il faut appliquer les modifications suivantes :

- Utiliser comme gaz protecteur l'ARGON 100%.
- Adapter la torche au soudage de l'aluminium (gaine en Téflon ou en Graphite avec l'extrémité en cuivre). Pour atteindre un facteur de marche élevé sans problème d'alimentation du fil, il est recommandé d'installer un diffuseur de gaz, une pointe guide-fil de 8 mm et une buse:
 1. S'assurer que la longueur du câble ne dépasse pas 3 m, les longueurs supérieures sont déconseillées.
 2. Monter la gaine en téflon pour l'aluminium (suivre les instructions sous *Remplacement de la gaine guide-fil*, page 21).
 3. Utiliser des pointes adéquates pour l'aluminium dont le trou correspond au diamètre du fil à utiliser pour le soudage.
 4. Utiliser des galets adéquats pour l'aluminium.

Pour souder facilement l'aluminium et augmenter l'esthétique du soudage, il est conseillé d'utiliser le générateur en mode synergie pulsée.

En mode synergie, il suffit de sélectionner, à l'aide de la touche Mode [1], la juste courbe synergique selon le type d'alliage et du diamètre du fil utilisé.

9 RÉGLAGES DU SOUDAGE MIG/MAG – SYN OFF

En mode manuel (SYN OFF) le générateur peut travailler avec un fil animé. Par défaut le générateur est prêt pour la soudure à gaz, par conséquent, pour souder sans gaz, inverser la polarité en suivant les indications suivantes :



ATTENTION : un choc électrique peut être mortel ! Éteindre toujours le générateur et débrancher la fiche de la prise avant d’inverser la polarité.

- Connecter le câble de la pince de masse à la prise positive du générateur.
- Connecter le câble du raccord torche dans le terminal négatif du bornier de changement de tension placé au-dessus du moteur d’alimentation du fil à l’intérieur du logement du fil. Pour la soudure à gaz rétablir les connexions sur le bornier comme à l’origine:
- Connecter le câble de la pince de masse à la prise négative (9) du générateur.
- Connecter le câble du raccord torche dans la borne positive du bornier de changement de tension placé au-dessus du moteur d’alimentation du fil à l’intérieur du logement du fil.

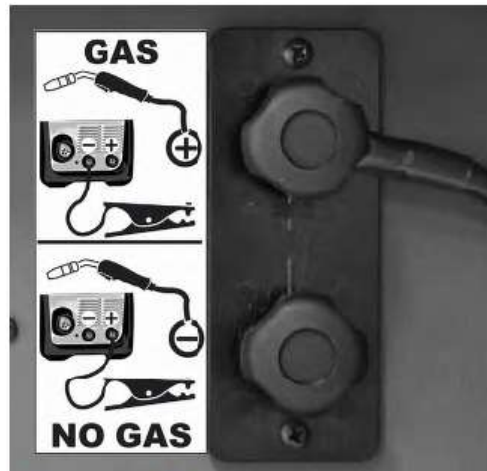


Figure 19



Enlever le diffuseur quand le soudage a lieu avec un fil animé pour éviter la surchauffe de la torche.

Touche Mode [1]

Sélectionner à l’aide de la touche MODE le procédé de soudage MIG/MAG.

Touche MIG/MAG Setup [3.2]

Dans le mode MIG/MAG, l’appui sur la touche Setup [3.2] donne accès à l’écran de configuration des paramètres pour le soudage MIG/MAG.

A l’aide du bouton de réglage droit [5] choisir le mode “Synergy OFF”, après ce réglage retourner à l’écran principale en pressant la touche Mode [1]. Pour modifier éventuellement d’autres paramètres, voir le paragraphe 7.

32.4
V

Bouton de réglage droit [5]

Dans le mode SYNERGY OFF le bouton de réglage droit modifie la tension de soudage.

Touche Material [6.2.1]



Modifie la valeur de l’inductance électronique.

 
Ce réglage permet d’obtenir un arc plus ou moins stable en l’adaptant au type de matériau et à la main du soudeur.

Inductance Basse : arc froid, plus de projections, plus réactif

Inductance Elevée : arc chaud, moins de projections, moins réactif



Bouton de réglage Gauche



Varie la vitesse du fil de 0,8 à 21 m/min (mètres à la minute).

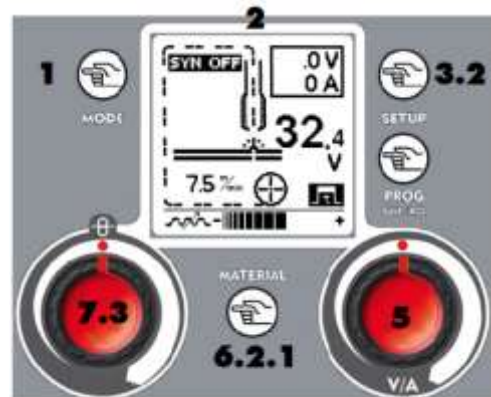


Figure 20



10 REGLAGE DU SOUDAGE MAG – SYN ON/PULSED

Après avoir terminé les opérations de connexion de la torche, du chargement du fil et du branchement du gaz, connecter le câble de masse à la prise négative du générateur.

Touche Mode [1]


Sélectionner le procédé de soudage MAG à l'aide de la touche MODE.

Touche MIG/MAG Setup [3.2]

Dans le mode MAG, l'appui sur la touche [3.2] (Setup) donne accès à l'écran de configuration des paramètres pour le soudage MIG/MAG.

A l'aide du bouton **droit** [5], choisir le mode "Synergy OFF", après retourner à l'écran principal en pressant la touche **Mode** [1].

Pour la modification éventuelle d'autres paramètres, voir section 7.

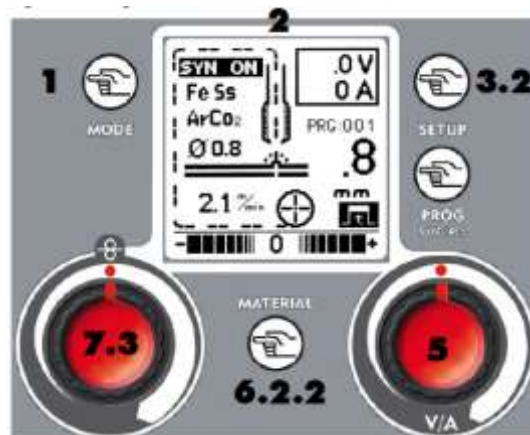

8
mm

Bouton de réglage droit

Dans le mode SYNERGY ON/PULSED le bouton de réglage droit règle l'épaisseur du matériau (courant de soudage) qui est exprimée en millimètres à souder.



Attention : l'épaisseur se rapporte à un soudage en angle.



Touche Material [6.2.2]

A l'aide de la touche MATERIAL, il est possible de visualiser les courbes de soudage synergique disponibles dans le générateur.

En tournant le bouton droit [5] ou en pressant plusieurs fois la touche MATERIAL [6.2.2], il est possible de visualiser la courbe synergique désirée qui doit être adéquate au type de fil ou au gaz qui servira pour le soudage. Pour confirmer le choix et sortir de cet écran, appuyer sur le bouton MODE.

Type de matériau	Type de GAZ	D.	Ep.	Numéro du programme
Fe	Co2	0.8	02	
Fe	Co2	1	03	
Fe	ArCo2	0.6	04	
Fe	ArCo2	0.8	05	
Fe	ArCo2	1	06	
Al	Ar	0.8	07	
Al	Ar	1	08	

7.3

Bouton de réglage gauche [7.3]

Règle l'équilibrage de la vitesse du fil exprimé en % ($\pm 40\%$) en augmentant ou en diminuant réellement la longueur de l'arc.

11 PROG – ENREGISTRER ET RAPPELER

Touche Prog Save & Recall Key [4]

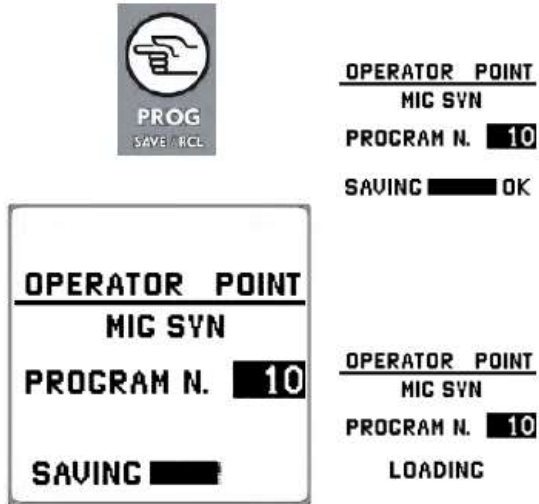


Figure 23

La touche **Prog** enregistre et rappelle les paramètres configurés par l'opérateur (voir les sections 6, 6.2, 9 et 10). Pour enregistrer, procéder de la manière suivante :

- Presser la touche PROG [4].
- Tourner le bouton **droit** [5] pour choisir le numéro de programme pour l'enregistrement.
- Une fois le numéro du programme choisi, appuyer et maintenir la touche PROG [4] jusqu'à l'enregistrement qui sera signalé par un signal sonore et la mention OK.


Pour rappeler un programme préalablement enregistré :

- Presser la touche PROG [4].
- Tourner le bouton **droit** [5] pour choisir le numéro de programme désiré.
- Une fois le programme choisi, appuyer brièvement sur la touche PROG [4], la mention **LOADING** confirmera que le chargement est en cours.

Pour sortir de l'écran sans effectuer d'opérations, appuyer sur la touche MODE [1].



12 REGLAGES SCHEMATIQUES MAG

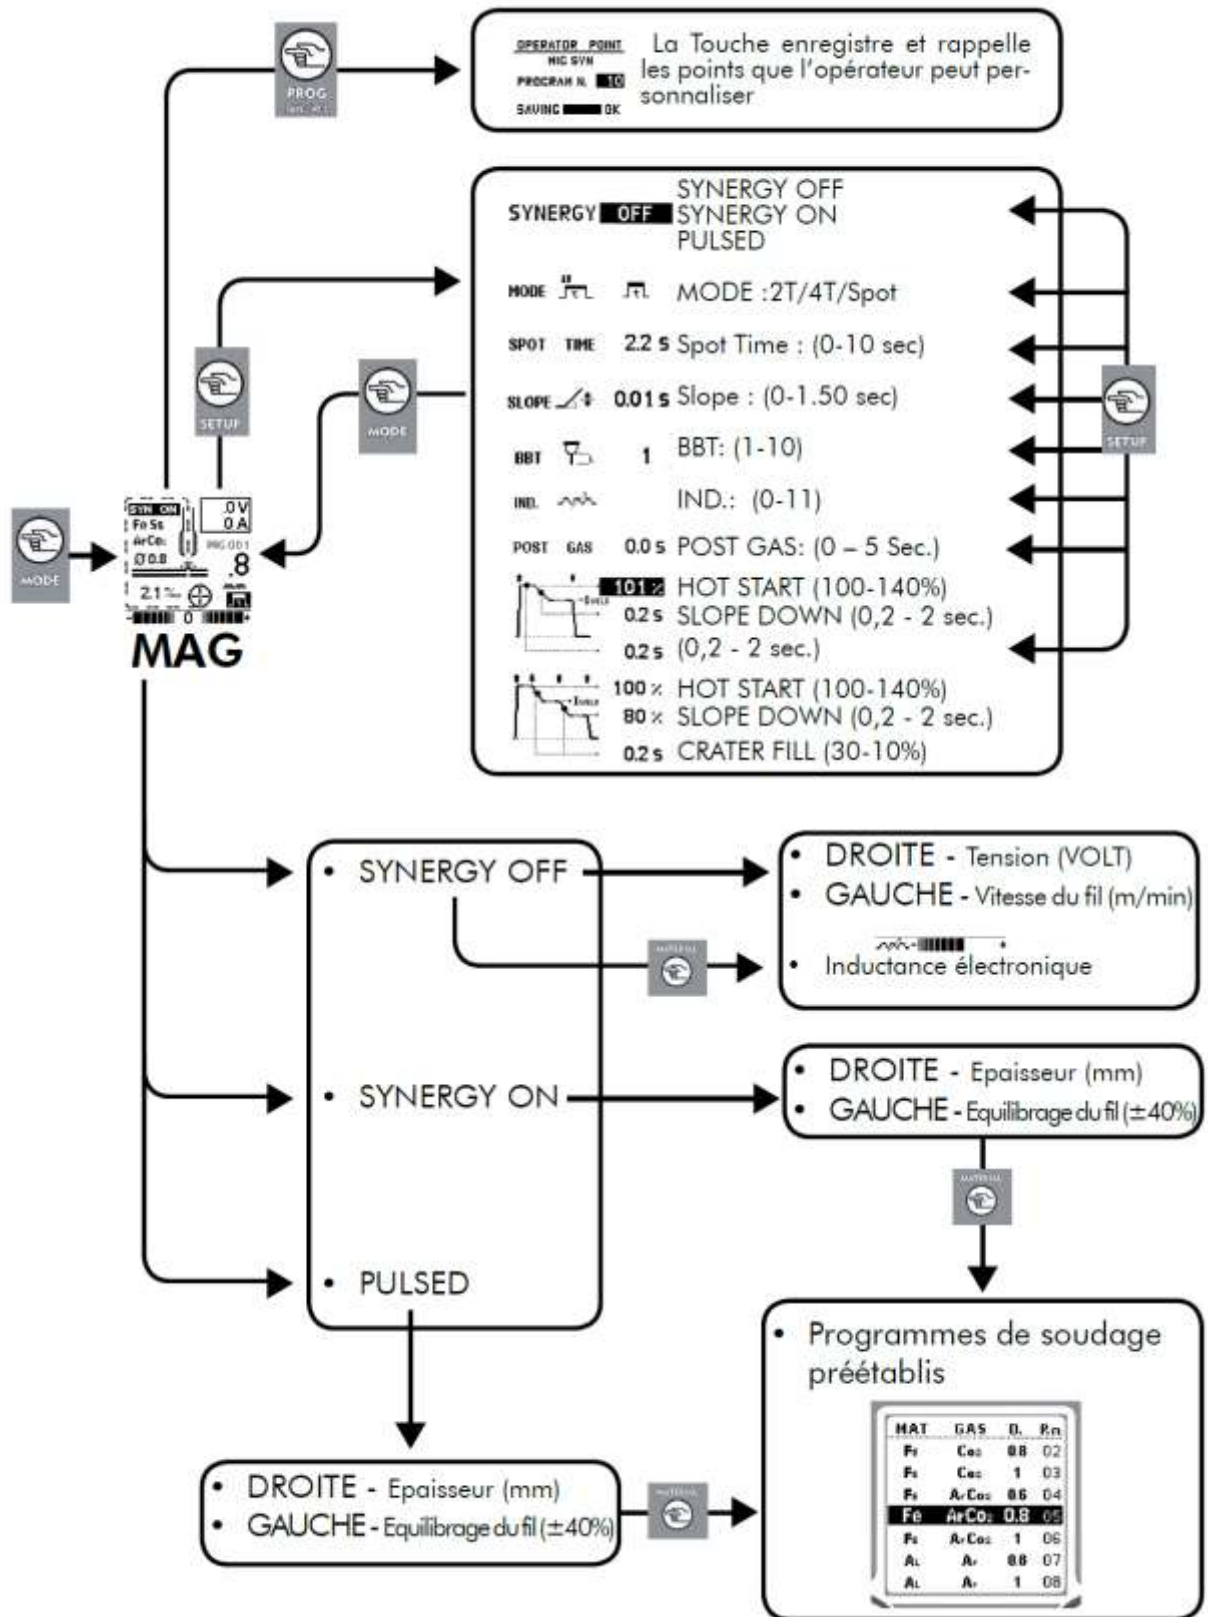



13 LISTE DES PROGRAMMES SYNERGIQUES

Liste des programmes synergiques accessibles à l'aide du bouton **Material** [6.2.2] dans MIG/MAG en mode Pulsé et Synergique ON.

N	Matériau	Gaz	Diamètre	
Synergie ON				
01	Fe	CO2	0.6	
02	Fe	CO2	0.8	
03	Fe	CO2	1.0	
04	Fe	ArCO2	0.6	
05	Fe	ArCO2	0.8	
06	Fe	ArCO2	1.0	
07	CrNi	ArCO2	0.8	
08	CrNi	ArCO2	1.0	
09	Al	Ar	0.8	
10	Al	Ar	1.0	
11	CuSi	Ar	0.8	
12	CuSi	Ar	1.0	
13	MSIP1	ArCO2	0.6	
Pulsé				
20	AlMg	Ar	0.8	Normal
21	AlMg	Ar	1.0	Normal
22	AlMg	Ar	1.2	Normal
23	AlMg	Ar	1.0	Basse énergie (pour fermer des gap ou des épaisseurs trop minces)
24	AlSi	Ar	0.8	Normal
25	AlSi	Ar	1.0	Normal
26	AlSi	Ar	1.2	Normal
27	Fe	ArCO2	0.8	Normal
28	Fe	ArCO2	1.0	Normal
29	CrNi	ArCO2	0.8	Normal
30	CrNi	ArCO2	1.0	Normal
31	CrNi	C2-98%Ar-2% CO2	0.8	Normal
32	CrNi	C2-98%Ar-2% CO2	1.0	Normal
33	CuSi	Ar	0.8	Normal



14 GUIDE POUR LES GAZ PROTECTEURS

METAL	GAS	REMARQUES
Acier à faible taux de carbone	CO2 Argon + CO2 Argon + CO2 + Oxygène	Pénétration élevée Argon limite les éclaboussures. L'oxygène augmente la stabilité de l'arc.
Acier à faible taux de carbone – Pulsé	98% Argon + 2% CO2 (C2)	Conseillé
Aluminium	Argon (épaisseurs < 25 mm) Argon + Hélium (épaisseurs > 25 mm)	Stabilité de l'arc, bonne fusion et éclaboussures négligeables. Bain plus chaud pour sections épaisses. Moindre risque de porosité.
Acier inoxydable	98% Argon + 2% CO2 (C2) 80% Argon + 20% CO2 Argon + CO2 + Oxygène Argon + Oxygène	Conseillé Stabilité de l'arc Éclaboussures négligeables.
Cuivre, Nickel et alliages	Argon Argon + Hélium	Indiqué pour les épaisseurs fines en raison de la faible fluidité du bain. Bain plus chaud pour sections épaisses.



Pour la composition du gaz la plus adaptée à votre application, consulter le service technique de votre fournisseur de gaz.



15 SUGGESTIONS POUR LE SOUDAGE ET L'ENTRETIEN

- Toujours souder un matériau propre et sec.
- Tenir la torche à 45° par rapport à la pièce à souder avec la buse à environ 6 mm de la surface.
- Déplacer la torche de façon régulière et ferme.
- Eviter de souder dans un endroit exposé aux courants d'air risquant d'éliminer le gaz protecteur en rendant la soudure défectueuse.
- Maintenir le fil et la gaine propres. Ne pas utiliser un fil rouillé.
- Eviter le pliage ou l'écrasement du tuyau de gaz.
- Veiller à ce que la limaille de fer ou la poussière métallique ne pénètre à l'intérieur de la soudeuse car cela risquerait de provoquer des courts-circuits.
- Si possible, nettoyer périodiquement à l'air comprimé la gaine de la torche.



IMPORTANT: s'assurer que la machine est débranchée avant d'effectuer les interventions suivantes.

- En utilisant de l'air à basse pression (3/5 bar), dépoussiérer régulièrement l'intérieur de la soudeuse, ceci favorisera son refroidissement durant le fonctionnement.



Attention : ne pas souffler de l'air sur la platine ni sur d'autres composants électroniques.

- Durant l'utilisation normale de la soudeuse, le galet d'entraînement du fil s'use. Avec une pression correcte, le galet presse-fil doit entraîner le fil sans glisser.
 - Si le galet d'entraînement du fil et le galet presse-fil se touchent avec le fil introduit, le galet d'entraînement du fil doit être remplacé.
 - Contrôler périodiquement les câbles. Ils doivent être en bon état et dépourvus de fissures.
-



16 DETERMINATION ET ELIMINATION DES PANNES ET DES PROBLEMES

Ce tableau pourra être utile pour résoudre les problèmes les plus courants qu'on peut rencontrer en utilisant la soudeuse. Cependant, tenir compte que les solutions proposées ne sont pas les seules possibles.

PROBLEME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
La machine ne se met pas en marche.	Dysfonctionnement du câble d'alimentation ou de la prise.	Contrôler que le câble d'alimentation est correctement branché.
	Dimensionnement erroné du fusible.	Contrôler le fusible et si nécessaire le remplacer.
La torche ne distribue pas de fil, mais le ventilateur fonctionne.	Bouton de la torche en panne.	Remplacer le bouton de la torche.
	Intervention du thermostat.	Attendre que la machine se refroidisse. L'extinction du voyant sur le panneau frontal indique que la machine fonctionne de nouveau.
Le motoréducteur fonctionne, mais n'alimente pas en fil.	Motoréducteur défectueux (rare)	Remplacer le moteur.
	Pression insuffisante sur le galet d'entraînement du fil.	Augmenter la pression sur le galet d'entraînement du fil.
	Pliages à l'extrémité du fil.	Le couper de façon nette.
	Gaine obstruée ou endommagée.	La contrôler et éventuellement la nettoyer à l'air comprimé ou la remplacer.
Faible pénétration du soudage dans la pièce à souder.	Courant et vitesse d'alimentation trop faibles.	Régler les paramètres de soudage de façon appropriée.
	Connexions internes desserrées. (rare).	Nettoyer l'intérieur de la machine à l'air comprimé et serrer toutes les connexions.
	Pointe au diamètre erroné	Remplacer la pointe par une pointe au diamètre adéquat.
	Connexion de la torche desserrée ou défectueuse.	Serrer ou remplacer la torche.
	Fil au diamètre non correct.	Utiliser un fil au diamètre correct.
	Mouvement de la torche trop rapide.	Déplacer la torche de façon régulière sans aller trop vite.
Le fil s'enroule sur le galet d'entraînement du fil.	Pression excessive sur le galet.	Diminuer la pression sur le galet.
	Gaine usée ou endommagée.	Remplacer la gaine guide-fil.
	Pointe guide-fil obstruée ou endommagée.	Remplacer la pointe guide-fil.
	Gaine guide-fil tendue ou trop longue.	Couper la gaine à la longueur correcte.
Le fil fond en se collant contre la pointe guide-fil.	Pointe obstruée.	Changer la pointe.
	Vitesse d'alimentation du fil trop basse.	Augmenter la vitesse d'alimentation du fil.
	Pointe aux dimensions erronées.	Utiliser une pointe aux dimensions correctes.
La pince et/ou le câble chauffent excessivement.	Mauvaise connexion entre le câble et la pince.	Serrer la connexion ou remplacer le câble.



PROBLEME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION POSSIBLE
La buse forme un arc avec la pièce à souder.	Accumulation de déchets à l'intérieur de la buse ou buse court-circuitée.	Nettoyer ou remplacer la buse.
Le fil repousse la torche de la pièce.	Vitesse excessive du fil. Mauvaise connexion entre la pince de masse et la pièce à souder. La pièce à souder est trop oxydée ou peinte.	Diminuer la vitesse du fil. Nettoyer et désoxyder la zone de contact de la pince de masse. Brosser soigneusement l'endroit où on doit souder.
Soudure de mauvaise qualité.	Buse obstruée. Torche trop éloignée de la pièce. Gaz insuffisant Pièce à souder rouillée, peinte, humide, encrassée d'huile ou de graisse. Fil encrassé ou rouillé. Mauvais contact de masse. Combinaison de gaz / fil incorrecte.	Nettoyer ou remplacer la buse. Approcher la torche à la pièce. Contrôler qu'il n'y a pas de courants d'air qui éliminent le gaz ; le cas échéant, se déplacer dans un endroit plus abrité. Dans le cas contraire, contrôler le débit du gaz, le réglage du réducteur et la valve. S'assurer, avant de continuer, que la pièce à souder est propre et sèche. S'assurer avant de continuer que le fil est propre et sec. Contrôler le raccordement de la pince de masse à la pièce. Consulter le manuel pour un choix correct.
Cordon de soudage étroit et fusion incomplète.	Déplacement de la torche trop rapide. Type de gaz non correct.	Déplacer la torche plus lentement. Voir guide des gaz protecteurs.
Cordon de soudage trop épais.	Déplacement de la torche trop lent. Tension de soudage trop basse.	Déplacer la torche plus rapidement. Augmenter la tension de soudage.
Afficheur trop clair ou trop foncé		Régler le contraste.
Lorsqu'on allume la soudeuse, l'écran affiche ERR1 et/ou ERR2.	Défaut de la mémoire du système.	Contactez le centre de service.



EVACUATION DES ÉQUIPEMENTS USAGÉS PAR LES UTILISATEURS DANS LES FOYERS PRIVÉS AU SEIN DE L'UNION EUROPÉENNE

La présence de ce symbole sur le produit ou sur son emballage indique que vous ne pouvez pas vous débarrasser de ce produit de la même façon que vos déchets courants. Au contraire, vous êtes responsable de l'évacuation de vos équipements usagés et à cet effet, vous êtes tenu de les remettre à un point de collecte agréé pour le recyclage des équipements électriques et électroniques usagés. Le tri, l'évacuation et le recyclage séparés de vos équipements usagés permettent de préserver les ressources naturelles et de s'assurer que ces équipements sont recyclés dans le respect de la santé humaine et de l'environnement. Pour plus d'informations sur les lieux de collecte des équipements usagés, veuillez contacter votre mairie, votre service de traitement des déchets ménagers ou le magasin où vous avez acheté le produit.
